



იგოეთი ჰიდროელექტროსადგური: 35 კვ ღია გამანაწილებელი მოწყობილობა

ინსპექტირების მიმოხილვა :

მოგესალმებით მოგახსენებთ რომ ჩვენს მიერ იგოეთი ჰესის ღია გამანაწილებელი მოწყობილობის ინსპექტირების შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები:

ოკამი 35 კვ ზეთიანი ამომრთველი , T3 შემყვანი ზეთიანი ამომრთველი , იგოეთი 2 ზეთიანი ამომრთველი , ომისი (ახალგორი) ზეთიანი ამომრთველი, ხურვალეთი 35 კვ ზეთიანი ამომრთველი:

ტექნიკური დასკვნა და სარეკომენდაციო ნაწილი

არსებული მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება: ზეთიანი ამომრთველის ვიზუალური და ინსტრუმენტული ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი კრიტიკული დეფექტები:

- ჰერმეტიკულობის სრული დარღვევა და საიზოლაციო ზეთის ჟონვა ფაზურ პოლუსებზე, რაც ზრდის დანაკარგების, ელექტრული რღვევისა/გადაფარვის და ხანძარსაშიშროების რისკს.
- მართვის მექანიზმის ფიზიკური ცვეთა (მათ შორის ძალოვანი ზამბარების, კინემატიკური ბერკეტებისა და საკონტაქტო სისტემების რესურსის ამოწურვა), რაც აქვეითებს ამომრთველის საიმედოობას და ქმნის ამომრთველის მექანიზმების გაუმართაობის საფრთხეს;
- საკონტროლო-სამაგრ წერტილებზე და ელექტრულ გამყვანებზე კოროზიული პროცესები და დეგრადაცია.

რეკომენდაცია / დასკვნითი გადაწყვეტილება: არსებული მექანიკური ცვეთის, მოძველებული კონსტრუქციის და კრიტიკული საექსპლუატაციო შეუსაბამოების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია: საიმედოობის და უსაფრთხოების მიზნით, არსებული ზეთიანი ამომრთველების სრული ჩანაცვლება თანამედროვე, უსაფრთხო ახალი ვაკუუმური ამომრთველებით.

ოკამი 35 კვ სახაზო და სასალტეო გამთიშველები , T3 შემყვანის სასალტეო და ძაბვის ტრანსფორმატორების გამთიშველები, იგოეთი 2 სასალტეო, სახაზო და ძაბვის ტრანსფორმატორების გამთიშველები, ოძისი (ახალგორი) ზეთიანი შემყვანი და სასალტეო გამთიშველები, ხურვალეთი 35 კვ სასალტეო და სახაზო გამთიშველები(ჯამში 11 ცალი გამთიშველი) :


- **მექანიკური ცვეთა და დეფორმაცია:** სამოძრაო კვანძებსა და საკონტაქტო სისტემებს აღენიშნებათ მნიშვნელოვანი მექანიკური დაზიანებები.
- **კონტაქტების კოროზია:** გამთიშველების დანები და საკონტაქტო ზედაპირები მძიმედ არის დაზიანებული კოროზიის შედეგად, რაც არღვევს ელექტრული კონტაქტის სიმტკიცეს და გამორიცხავს მათ სათანადო და საიმედო ექსპლუატაციას.
- **ოპერირების გართულება:** არსებული მექანიკური დეფექტებისა და დეფორმაციების გამო, აპარატების ჩართვა-გამორთვის (გაღება-დაკეტვის) პროცესი ტექნიკურად რთულია, რის გამოც მორიგე პერსონალს ოპერაციების შესრულება უწევს გარე დამხმარე საშუალებების (მექანიკური ბერკეტები, საიზოლაციო ჭოკები და ა.შ.) გამოყენებით, რაც ზრდის ავარიული სიტუაციებისა და პერსონალის ტრავმირების რისკს.
- **დასკვნა და გადაწყვეტილება:** არსებული მექანიკური ცვეთისა და მოძველებული კონსტრუქციის გათვალისწინებით, ამ გამთიშველების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და ადგილზე აღდგენა აუცილებელია უსაფრთხო ექსპლუატაციის მიზნით .

იხილეთ ფოტომასალა :

ოკამი 35 კვ ზეთიანი ამომრთველი და ამომრთველის მექანიზმი.





ოკამი 35 კვ სახაზო და სასალტო გამთიშველები

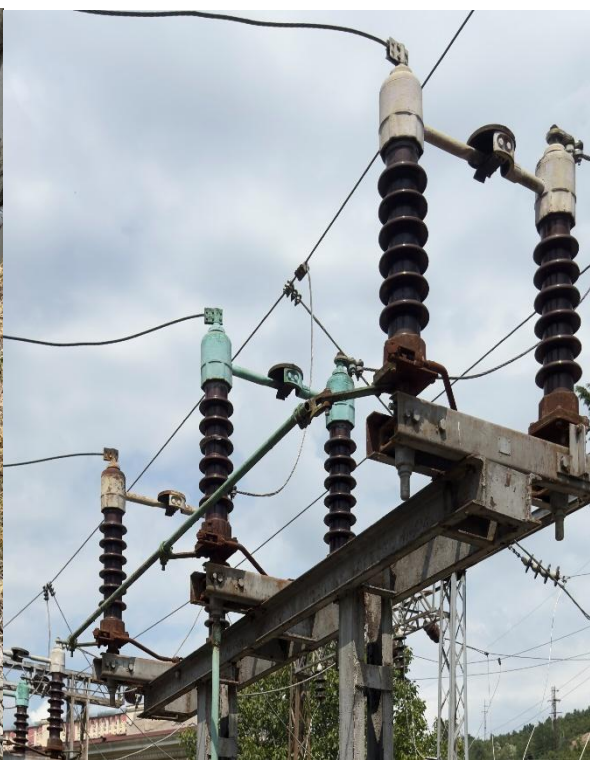

T3 შემცვანი ზეთიანი ამომრთველი




T3 შემყვანის სასაღტეო და ძაბვის ტრანსფორმატორების გამთიშველები

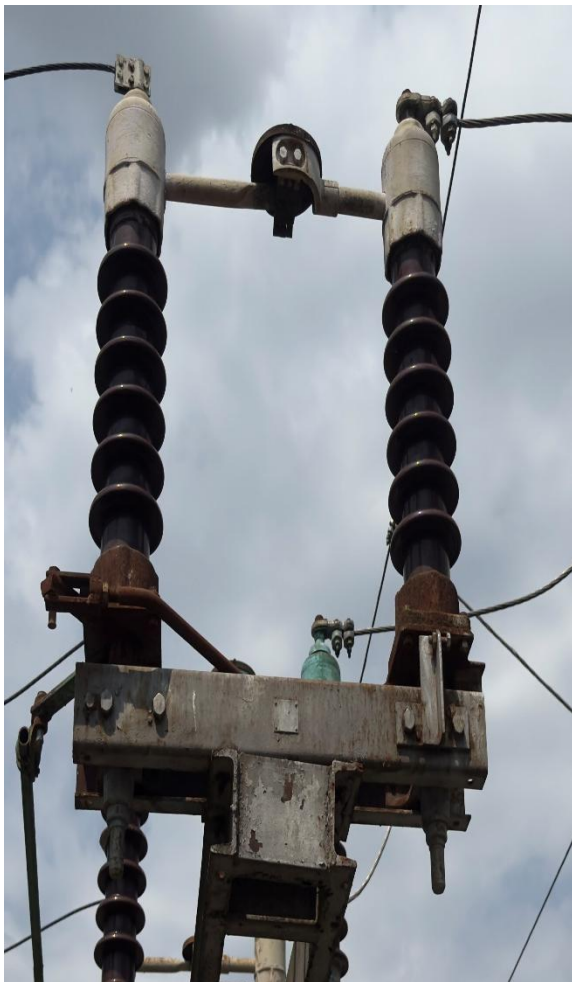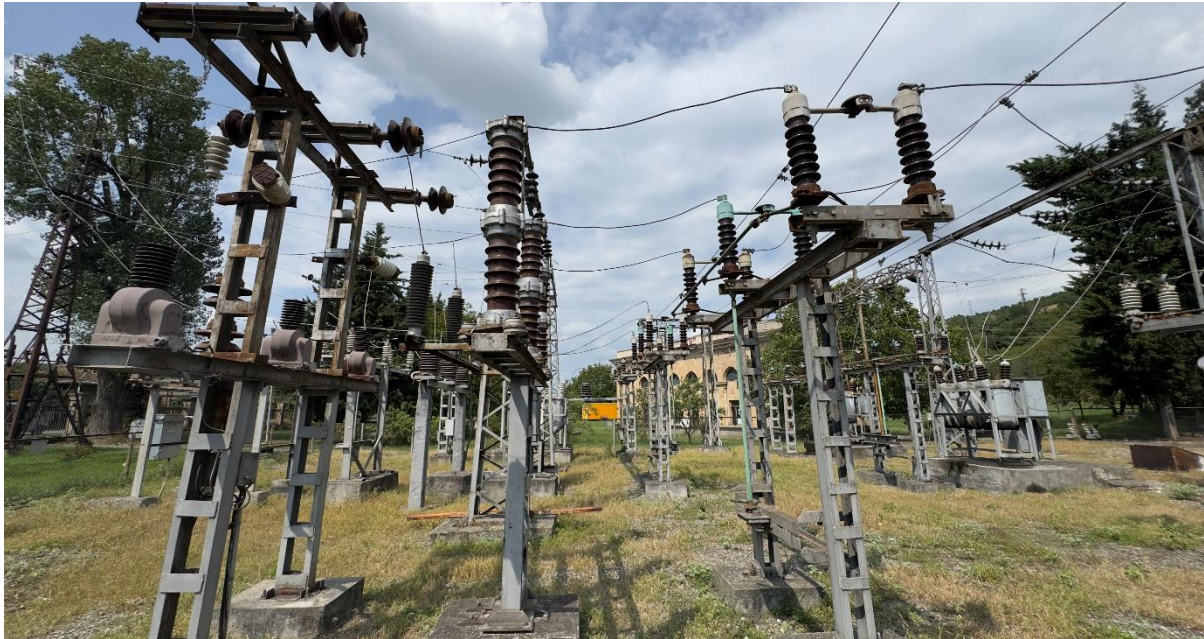

იგოეთი 2 ზეთიანი ამომრთველი



იგოეთი 2 სასალტეო, სახაზო და ძაბვის ტრანსფორმატორების
გამთიშველები

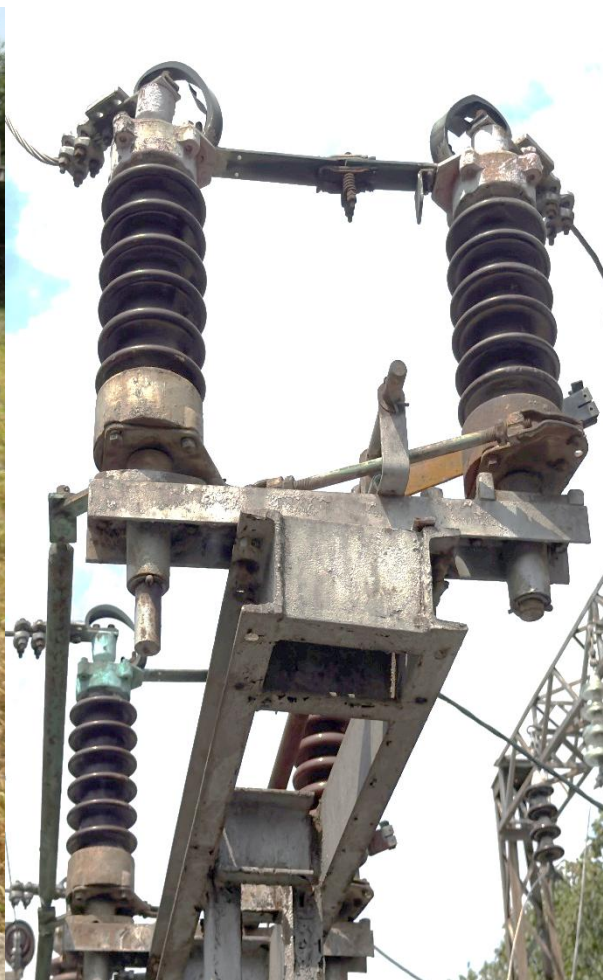

ოძისი (ახალგორი) ზეთიანი ამომრთველი



ოძისი (ახალგორი) ზეთიანი შემყვანი და სასაღტეო გამთიშველები



ხურგალეთი 35 კვ ზეთიანი ამომრთველი



ხურვალეთი 35 კვ სასალტეო და სახაზო გამთიშველები

